

MANUTENÇÃO/RECORTES

RECORTE DE TELHAS PRÉ-PINTADAS

Instruções para recorte na obra das telhas pré-pintadas Perfilor:

- Ao longo da linha de corte deve ser colocada uma tira de fita crepe larga, de forma a proteger o revestimento pré-pintado durante o trabalho. Por sobre a fita crepe é que deve ser marcada a linha de corte;
- O corte deve ser executado preferencialmente com roedora elétrica, pela qualidade do serviço final, ou, na falta desta, com serra tico-tico ou serra manual, sempre com lâminas específicas para o corte de metais. Não se deve usar disco de corte já que com este instrumento haverá a calcinação da pré-pintura em função do atrito elevado;
- Após o corte, as eventuais rebarbas de metal devem ser removidas com uma lima fina;
- **Toda a limalha resultante do trabalho com as serras deve ser removida** com uma escova ou vassoura de pêlos macios, pois em contato com a umidade do ar ela irá se oxidar, manchando a superfície da telha num primeiro momento e depois propiciando o aparecimento de focos de oxidação. Os cavacos gerados pela roedora, por serem maiores, não se espalham como a limalha e são mais facilmente removidos.
- Finalmente, a fita crepe pode ser removida, não sendo necessária nenhuma proteção adicional nas bordas cortadas, desde que a operação tenha sido realizada conforme os critérios técnicos acima.

